

DEWALT®

402111-86 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

D26411
D26414

Figura 1

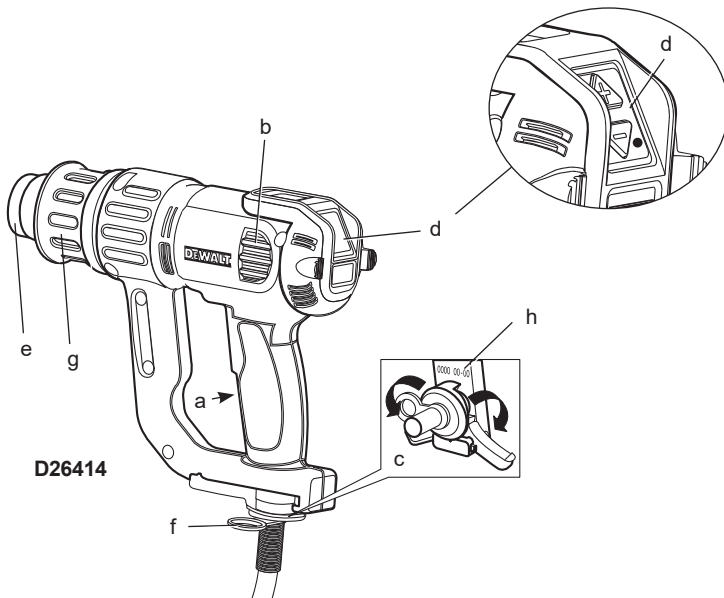
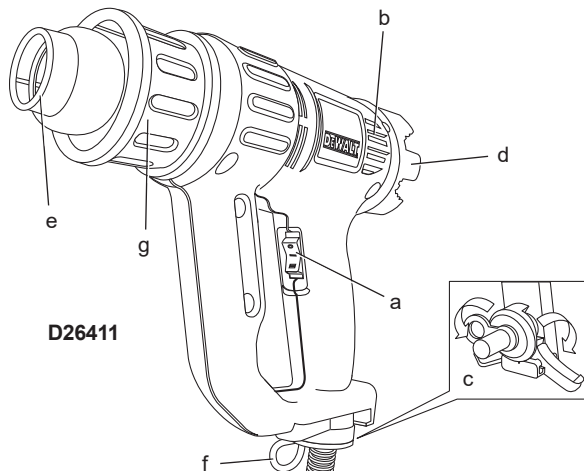


Figura 2

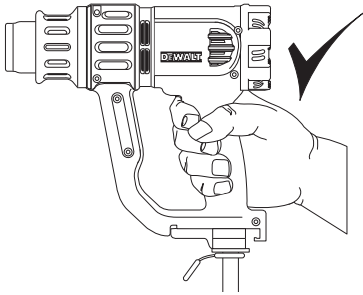


Figura 3


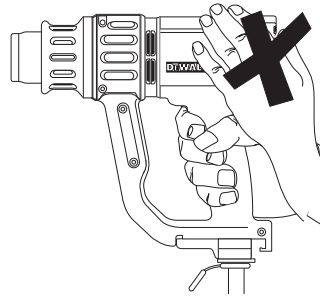


Figura 4

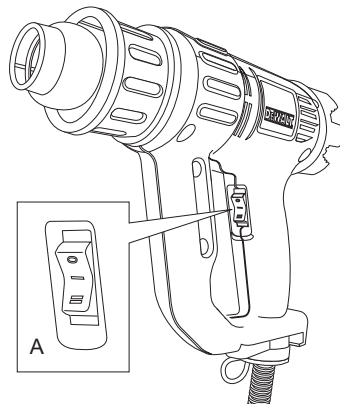

PISTOL CU AER CALD D26411, D26414

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

	D26411	D26414
Tensiune	V 220–240	220–240
Regatul Unit și Irlanda	V 230/115	230/115
Tip	1	1
Putere absorbită	W 1800	2000
Putere absorbită (115 V)	W 1600	1600
Temperatură aer (la duză)	°C 50–400 și 50–600	50–400 și 50–600
Greutate	kg 0,65	0,71
Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN60745:		
L_{PA} (presiune sonoră)	dB(A) 68	68
K_{PA} (marjă presiune sonoră)	dB(A) 3	3
L_{WA} (putere sonoră)	dB(A) 79	79
K_{WA} (marjă putere sonoră)	dB(A) 3	3
Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorială pe trei axe)		
Valoarea emisiilor de vibrații a_n		
$a_n =$	m/s^2 0,86	0,86
Marjă K =	m/s^2 1,5	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat și poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uneltei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului

de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uneltei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Siguranțe

Europa

Unelte la 230 V 10 Amperi, rețea electrică

Marea Britanie și Irlanda

Unelte la 230 V 13 Amperi, ștechere introduse

Acest dispozitiv este destinat conectării la un sistem de alimentare electrică cu o impedanță maximă permisă a sistemului Z_{max} de 0,1 Ω în punctul de conectare (cutia de alimentare) al sursei de alimentare a utilizatorului. Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv este conectat doar la un sistem de alimentare care respectă cerințele de mai sus. Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita furnizorului de energie comunicarea impedanței sistemului în punctul de conectare.

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.



Denotă riscul de electrocutare.



Denotă riscul de incendiu.

Declarația de conformitate

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



PISTOL CU AER CALD

D26411, D26414

DEWALT declară că aceste produse descrise în Specificațiile tehnice sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN60745-1:2012 +A11:2014, EN60745-2-45:2002 +A1:2008 +A2:2012.

Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/CE (până la 19.04.2016), 2014/30/UE (de la 20.04.2016) și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DEWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rempel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.06.2015



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la **unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la uneltea electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.**

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unei unelte electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) **Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.
- b) **Utilizați echipamentul de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările personale.
- c) **Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea unelei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări personale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcăminte și mânușile departe de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
- g) **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice.** În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al unelei de lucru.

Instrucțiunile de siguranță privind pistoalele cu aer cald

Se poate produce un incendiu în cazul în care aparatul nu este utilizat cu atenție, de aceea:

- Căldura poate fi dirijată către materiale combustibile ce nu sunt vizibile. **NU** utilizați într-o atmosferă umedă în care pot exista gaze inflamabile sau în apropierea materialelor combustibile.
- **NU** orientați în același loc pe o perioadă îndelungată de timp.
- **NU** utilizați în atmosferă explozivă.
- Așezați aparatul pe suportul lui după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
- **NU** lăsați unealta nesupravegheată atunci când este pornită.
- **NU** poziționați mâna deasupra gurilor de aerisire sau nu le blocați în vreun fel.
- Duza și accesoriile acestei unelte devin extrem de fierbinți în timpul utilizării. Lăsați aceste componente să se răcească înainte de a le atinge.
- Opriti **ÎNTOTDEAUNA** unealta înainte de a o lăsa jos.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Asigurați o ventilație corespunzătoare deoarece se pot produce vapori toxici.
- **NU** o utilizați pe post de uscător de păr.
- **NU** blocați admisia de aer sau duza de evacuare deoarece acest lucru poate cauza acumularea excesivă de căldură ce poate deteriora unealta.
- **NU** orientați suflul de aer cald către persoanele din jur.
- **NU** atingeți duza metalică deoarece aceasta devine foarte fierbinte în parcursul utilizării și rămâne fierbinte timp de 30 de minute după utilizare.
- **NU** poziționați duza pe vreun obiect în timpul utilizării sau imediat după utilizare.
- **NU** împingeți niciun obiect în duză deoarece v-ați putea electrocuta. Nu priviți în duză în timp ce unitatea este în funcțiune deoarece se produc temperaturi ridicate.

- **NU** lăsați vopseaua să adere la duză sau la racletă deoarece s-ar putea aprinde după ceva timp.
- **NU** îndepărtați capacul tubului de căldură în timpul utilizării.

Avertizări suplimentare de siguranță privind pistoalele cu aer cald

- Pentru a reduce riscul de explozie, **NU** utilizați aparatul în cabinetele de vopsit sau la o distanță mai mică de 3,0 m de aplicațiile ce implică pulverizarea de vopsea.
- **NU utilizați această unealtă pentru a îndepărta vopseaua ce conține plumb.** Exfolierile, reziduurile și vaporii de vopsea pot conține plumb, care este toxic
- Zonele ascunse, cum ar fi cele din spatele pereților, tavanului, podelelor, panourilor izolante și a altor tipuri de plăci pot conține materiale inflamabile care pot fi aprinse de căldura emanată de pistolul cu aer cald atunci când lucrați în aceste locuri. Aprinderea acestor materiale poate să nu fie evidentă imediat și poate cauza distrugerii de bunuri sau vătămări de persoane. Atunci când lucrați în aceste locuri, mișcați continuu pistolul înainte și înapoi. Persistarea sau oprirea asupra unui loc poate aprinde panoul sau materialul din spatele acestuia.
NOTĂ: Aceste pistoale cu aer cald sunt capabile să producă temperaturi de până la 550 °C.
- **NU** utilizați această unealtă pentru a încălzi mâncarea.
- **NU** așezați pistolul pe suprafețe inflamabile atunci când îl utilizați sau imediat după ce l-ați oprit.
- Asigurați corpurile mobile și mențineți-le stabile atunci când rașchetați.
- Asigurați-vă că ați dirijat jetul de aer cald într-o direcție sigură; la distanță de alte persoane sau obiecte inflamabile.
- **NU ATINGEȚI DUZA METALICĂ CU DEGETELE;** aceasta devine foarte fierbinte Pe parcursul utilizării și rămâne fierbinte timp de 30 de minute după utilizare. Purtați mănuși de protecție.
- Țineți **ÎNTOTDEAUNA** duza la distanță de cablul de alimentare.
- Așchiile sau micile particule de vopsea rașchetată se pot aprinde și pot fi suflate prin găuri sau crăpături în interiorul suprafețelor prelucrate.

- **NU ardeți vopseaua.** Utilizați racleta din dotare și țineți duza la o distanță de cel puțin 25 mm față de suprafața vopsită. Atunci când lucrați pe direcție verticală, lucrați de sus în jos pentru a preveni căderea vopselei în unealta și arderea sa.
- Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** raclete și cuțite de rașchetat de bună calitate.
- **NU utilizați pistolul cu aer cald în combinație cu substanțele chimice de rașchetat.**
- **NU utilizați duzele de rezervă pe post de raclete.**
- **NU jetul de aer al pistolului direct spre suprafețele din sticlă.** Sticla se poate sparge și pot rezulta distrugerii de proprietate și vătămări corporale.
- Păstrați etichetele și plăcuțele de identificare. Acestea conțin informații importante.
- Așezați pistolul cu aer cald pe o suprafață stabilă și dreaptă atunci când nu îl țineți în mână. Așezați cablul de alimentare într-o poziție care nu va face pistolul să se răsucească.
- Fiți permanent conștienți că această unealtă poate aprinde materialele inflamabile și poate topi sau înmuia pe altele. În funcție de sarcina pe care o efectuați, protejați sau țineți la distanță pistolul de astfel de materiale.
- După ce opriți unealta, este posibil ca ocazional să observați niște urme de fum. Acesta este rezultatul înfierbântării uleiului rezidual care a fost depozitat pe elementele care se înfierbântă pe parcursul procesului de fabricație.
- **Utilizați ochelari de protecție și alt echipament de protecție necesar.**

Îndepărtarea vopselei



AVERTISMENT: Trebuie să fiți foarte atenți atunci când îndepărtați vopseaua.

Înainte de a începe orice operațiune de îndepărtare a vopselei, trebuie să determinați dacă vopseaua conține plumb. **VOPSEAUA PE BAZA DE PLUMB TREBUIE ÎNDEPĂRTATĂ DE UN PROFESIONIST ȘI NU CU AJUTORUL UNUI PISTOL CU AER CALD.**

Persoanele care îndepărtează vopseaua trebuie să urmeze următoarele reguli:

1. Duceți piesa de prelucrat afară. În cazul în care acest lucru nu este posibil, mențineți zona de lucru bine ventilată. Deschideți ferestrele și puneți un ventilator într-una dintre

ele. Asigurați-vă că ventilatorul mișcă aerul dinspre interior spre exterior.

2. Îndepărtați sau acoperiți toate covoarele, păturile, mobilierul, îmbrăcămintea, ustensilele de gătit și conductele de aerisire.
3. Așezați folii de protecție în zona de lucru pentru a aduna resturile de vopsea. Purtați îmbrăcămintea de protecție cum ar fi salopete, combinezoane și șepci.
4. Lucrați într-o singură încăpere odată. Mobilierul trebuie scos din încăpere sau așezat în mijlocul acesteia și acoperit. Zonele de lucru trebuie izolat de restul clădirii prin sigilarea căilor de acces cu folii de protecție.
5. Copiii, femeile însărcinate sau posibil însărcinate precum și mamele care alăptează nu trebuie să intre în zona de lucru până când lucrarea nu a fost finalizată și zona curățată complet.
6. Purtați o mască de protecție pentru praf sau o mască de respirat cu filtru dublu (praf și vapori). Asigurați-vă că masca se potrivește bine. Bărbile sau părul facial pot împiedica etanșeitatea corespunzătoare a măștii. Schimbați des filtrele. **MĂȘTILE DE PRAF DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN HÂRTIE NU SUNT CORESPUNZĂTOARE.**
7. Fiți atent atunci când utilizați pistolul cu aer cald. Țineți pistolul în mișcare deoarece căldura în exces va genera aburi ce pot fi inhalați de operator.
8. Țineți alimentele și băuturile departe de zona de lucru. Spălați-vă pe mâini, brațe și pe față și clătiți gura înainte de a mânca sau de a bea. Nu fumați și nu mestecați gumă sau tutun în zona de lucru.
9. Curățați toată vopseaua îndepărtată și praful spălând podeaua cu un mop umed. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța pereții, glafurile și orice alte suprafețe pe care s-a așezat praful sau vopseaua. **NU MĂTURAȚI, ȘTERGEȚI PRAFUL CU O CÂRPĂ USCATĂ SAU ASPIRAȚI.** Utilizați un detergent cu concentrație ridicată de fosfat sau fosfat trisodic (TSP) pentru a spăla zonele.
10. La finalul fiecărei sesiuni de lucru, puneți resturile de vopsea într-o pungă dublă din plastic, sigilați-o cu bandă adezivă sau legați-o la gură și eliminați-o în mod corespunzător.
11. Scoateți hainele și încălțăminte de protecție în zona de lucru pentru a evita să transportați praful în restul clădirii. Spălați hainele de lucru separat. Ștergeți încălțăminte cu o cârpă umedă pe care o veți spăla la un loc cu

hainele de lucru. Spălați bine părul și corpul cu apă și săpun.

AVERTIZARE IMPORTANTĂ

Pentru ca această unealtă să îndepărteze vopseaua corespunzător, trebuie să producă temperaturi foarte mari. În consecință, aceasta poate să aprindă hârtia, lemnul, vopseaua, resturile de lac și alte materiale similare.

Pe măsură ce va familiarizați cu unealta și dezvoltați o tehnică corespunzătoare, pericolul unei aprinderi accidentale se reduce substanțial. Pentru găsirea tehnicii corespunzătoare, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să EXERSAȚI! Lucrați la proiecte simple, de preferat în aer liber, până veți "simți" cum să utilizați aparatul în condiții de siguranță și în mod eficient.

PE MĂSURĂ CE EXERSAȚI, ȚINEȚI CONT DE URMĂTOARELE REGULI DE SIGURANȚĂ

- *Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la sursa de alimentare atunci când nu o utilizați.*
- *Curățați des lama de rașchetat pe parcursul utilizării. Depunerile de reziduuri de pe lamă sunt foarte inflamabile.*
- *Experimentați pentru a găsi distanța optimă dintre duza uneltei și suprafața de lucru. Distanța de 25,4 mm–50,8 mm variază în funcție de materialul pe care îl rașchetați.*
- *Mișcați întotdeauna pistolul cu aer cald în fața lamei de rașchetat.*
- *Pe măsură ce lucrați, curățați bucățile desprinse de vopsea deoarece acestea se vor aduna în zona de lucru.*
- *Atunci când lucrați la interior, țineți unealta la distanță de perdele, hârtii, tapițerie sau alte materiale similare inflamabile.*
- *Mai presus de toate însă, rețineți că aceasta este o unealtă performantă care este capabilă să producă rezultate excelente atunci când este utilizată corespunzător. Exersați cu proiecte simple până vă simțiți confortabil cu unealta dumneavoastră. Abia atunci puteți spune că sunteți stăpân pe tehnica dumneavoastră.*



AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30 mA sau mai puțin.

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- *Afectarea auzului.*
- *Riscul de vătămări personale datorat particulelor proiectate.*
- *Riscul de arsuri datorate accesoriilor care devin fierbinți în timpul funcționării.*
- *Riscul de vătămări personale datorat utilizării prelungite.*

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)

Codul pentru dată (h), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasă.

Exemplu:

2015 XX XX
Anul fabricației

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Pistol cu aer cald
- 1 Set de accesorii
- 1 Manual de instrucțiuni
- *Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.*
- *Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.*

Descriere (fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămare personală.

- a. Întrerupător de pornire/oprire
- b. Guri de aerisire
- c. Suport
- d. Buton de reglare a temperaturii aerului (D26411)
Indicator LCD și buton de reglare a temperaturii aerului (D26414)
- e. Duză
- f. Inel de agățare a uneltei
- g. Capac tub încălzire

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Pistolul dumneavoastră cu aer cald a fost conceput pentru îndepărtarea vopselei, lipirea țevilor, contractarea PVC-ului, îmbinarea sau îndoirea materialelor plastice, precum și pentru scopuri generale de uscare și dezghețare.



AVERTISMENTE: Nu utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Pistolul cu aer cald este o unealtă electrică profesională.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.



AVERTISMENT: Unitățile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecrane conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- *Eliminați în siguranță ștecherul vechi.*
- *Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din priză.*
- *Conectați conductorul albastru la borna neutră.*



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherul de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați specificația tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Temperatura aerului (fig. 1)

D26411

Temperatura aerului poate fi reglată pentru a se potrivi unei game ample de aplicații. Rotiți butonul de reglare a temperaturii aerului (d) în sensul acelor de ceasornic sau în sens antiorar pentru a crește sau micșora temperatura.

D26414

- Apăsați și eliberați butonul de reglare a temperaturii aerului și indicatorul LCD (d) pentru a regla temperatura dorită în trepte de câte 10 °C.

- Pentru a crește sau a diminua continuu temperatura, apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a temperaturii aerului și indicatorul LCD (d).
- Eliberați indicatorul atunci când temperatura dorită sau temperatura minimă/maximă este atinsă.
- Display-ul arată creșterea/scăderea temperaturii actuale până când este atinsă temperatura dorită.

SISTEMUL "SETEAZĂ ȘI UITĂ" DE CONTROL A TEMPERATURII

Temperatura dorită este stocată în memoria uneltei. De fiecare dată când pistolul cu aer cald este pornit, acesta revine la ultima temperatură setată, ținând cont și de debitul de aer. Dacă nu sunteți sigur în ce privește această setare, începeți întotdeauna cu o temperatură scăzută și creșteți-o treptat până când ajungeți la valoarea dorită.



Aplicații

Tablelul de mai jos recomandă setările pentru diverse aplicații.

Setare	Aplicații
Scăzută	<ul style="list-style-type: none"> • Uscarea vopselei și a lacului • Îndepărtarea autocolantelor • Ceruirea și îndepărtarea cerii • Uscarea chereștelei ude înainte de umplere • Contractarea garniturilor de PVC și a conductelor de izolare • Dezghețarea conductelor înghețate
Medie	<ul style="list-style-type: none"> • Îmbinarea materialelor plastice • Îndoirea conductelor și a foilor din plastic • Slăbirea piulițelor și a șuruburilor ruginite sau strânse puternic
Ridicată	<ul style="list-style-type: none"> • Îndepărtarea vopselei și a smaltului • Lipirea racordurilor de conducte • Îndepărtarea linoleului sau a plăcilor de vinil pentru pardoseli

Montarea accesoriului corect

Unealta este prevăzută cu un set de accesorii pentru diverse aplicații.

Pictogramă	Descriere	Scop
	Duză conică	Reducerea dimensiunilor (încălzirea unei zone foarte mici)
	Duză coadă de pește de 50 mm	Uscarea, îndepărtarea vopselei, a vinilului sau a linoleului, dezghețare (căldura este răspândită pe suprafețe mari)

1. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire (a) este în poziția O iar unealta este deconectată de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că duza s-a răcit.
2. Fixați accesoriul dorit pe duză.

OPERARE

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că duza nu este orientată NICIODATĂ spre dumneavoastră sau cei din jur.



AVERTISMENT: NU scăpați niciodată nimic în duză.

Poziția corectă a mâinilor (fig. 2, 3)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, adoptați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, țineți ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.



AVERTISMENT: Nu poziționați cealaltă mână deasupra gurilor de aerisire (Fig. 3).

Poziția corectă a mâinilor presupune ținerea uneltei cu o mână, conform ilustrației din Figura 2.

Înainte de utilizare

1. Montați accesoriul recomandat pentru aplicație.
2. Rotiți butonul de reglare a temperaturii aerului (d) la temperatura dorită.

Pornirea și oprirea (fig. 4)

1. Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire (a) la setarea dorită a debitului de aer:
I: 240 litri/min (50 °C–400 °C)
250 litri/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Un debit redus de aer pentru încălzirea treptată a piesei de prelucrat.
II: 450 litri/min (50 °C–600 °C)
500 litri/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Un debit mare de aer pentru încălzirea rapidă a piesei de prelucrat.
2. Pentru a opri unealta, poziționați întrerupătorul de pornire/oprire (a) în poziția O. Deconectați-o de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească înainte de a o muta sau depozita.

Îndepărtarea vopselei



AVERTISMENT: Consultați paragraful **Avertizare importantă din capitolul Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru pistoalele cu aer cald înainte de a utiliza unealta pentru îndepărtarea vopselei.**



AVERTISMENT: Nu îndepărtați vopseaua de pe cercevelele metalice ale ferestrelor deoarece căldura poate crăpa sticla.

- Atunci când îndepărtați vopseaua de pe alt fel de cercevele, utilizați duza cu protecție pentru sticlă.
- Pentru prevenirea aprinderii suprafeței, nu țineți unealta îndreptată în același loc pentru o perioadă lungă de timp.
- Evitați colectarea vopselei pe racletă deoarece acesta se poate aprinde. Dacă este necesar, îndepărtați cu atenție reziduurile de vopsea de pe racletă cu ajutorul unui cuțit.

1. Montați accesoriul corespunzător.
2. Rotiți butonul de reglare a temperaturii aerului (d) la o valoare mare.
3. Porniți unealta selectând debitul de aer dorit.
4. Orientați aerul cald pe vopseaua ce trebuie îndepărtată.

Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă pistolul de lipit este mișcat ușor dar CONSTANT dintr-o parte în alta pentru a distribui căldura în mod uniform. **NU INSISTAȚI ȘI NU FACEȚI PAUZĂ ÎNTR-UN SINGUR LOC.**

5. Atunci când vopseaua se înmoaie, înlăturați-o folosind o racletă manuală.

REȚINEȚI: Așchile sau micile particule de vopsea rașchetată se pot aprinde și pot fi suflate prin găuri sau crăpături în interiorul suprafețelor prelucrate.

Utilizarea staționară (fig. 1)

Această unealtă poate fi utilizată, de asemenea, în modul imobil.

1. Pliati suportul (c) conform figurii 1.
2. Așezați unealta pe un banc de lucru drept și stabil. Asigurați-vă că aceasta nu se va răsturna.
3. Fixați cablul de alimentare pentru a preveni înclinarea acestuia sau smulgerea uneltei de pe bancul de lucru.
4. Porniți unealta selectând debitul de aer dorit.

Controlul constant al temperaturii (Protecția la suprasarcină)

Atunci când unealta este suprasolicitată, această funcție protejează elementul de încălzire să nu se deterioreze fără a opri unealta și/sau fără a fi necesară o perioadă de răcire.

1. Atunci când temperatura devine prea mare, elementul de încălzire se oprește singur. Motorul va continua să funcționeze și să producă aer rece.
2. Când temperatura a scăzut suficient (lucru care durează doar câteva secunde), elementul de încălzire va porni automat.

Inelul uneltei (fig. 1)



AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA opriți pistolul cu aer cald, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească pentru cel puțin 30 de minute înainte de a-l muta sau depozita.

Pentru facilitarea depozitării, unealta poate fi atârnată de inelul de susținere (f). Pistolul cu aer cald trebuie depozitat la interior.

Perioada de răcire

Duza și accesoriul devin foarte fierbinți în timpul utilizării. Opriți pistolul cu aer cald, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească pentru cel puțin 30 de minute înainte de a-l muta sau depozita.

NOTĂ: Pentru a reduce perioada necesară pentru răcire, pormiți unealta la setarea de temperatură redusă și lăsați-o să funcționeze timp de câteva minute înainte de a o opri.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea în mod regulat.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați utilajul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.



Lubrifierea

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



Curățarea



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdăria în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vre-o parte a unelei în lichid.

Accesorii opționale



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DEWALT împreună cu acest produs.

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DEWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DEWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații DEWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:
 - a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
 - b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omiterea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesați la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moiesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532